

HƯỚNG DẪN THI CÔNG FAST-SC/APC-UPC

CAUTION

Nhóm thao tác phải có kinh nghiệm về môi nối cơ khí sợi quang và chuẩn bị các dụng cụ lắp ráp sợi quang và thiết bị thử nghiệm cần thiết. , nếu không nó sẽ tạo ra một lỗi khi thi công

CẤU TRÚC FC



DỤNG CỤ THI CÔNG



Khay Kẹp

Kim tuốt sợi


Dao cắt sợi quang

Kim tuốt vỏ cáp

Lọ đựng cồn

Giấy lau

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

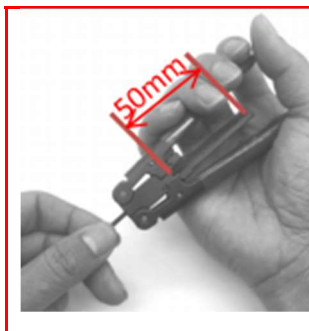


1、 Sử dụng kim tuốt để tuốt 50 mm vỏ cáp




2、 Mở nắp kẹp và lắp cáp vào bên trong kẹp. Đóng nắp của kẹp và ấn đều phẳng
CẢNH BÁO: Nếu sợi quang bị đứt trong quá trình uốn, cần dự trữ sợi 50mm khác.




3、 Đặt kẹp sợi vào khay

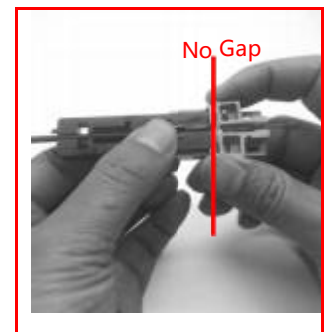


4、 Đặt khay vào kim tuốt sợi, phải đặt sát.

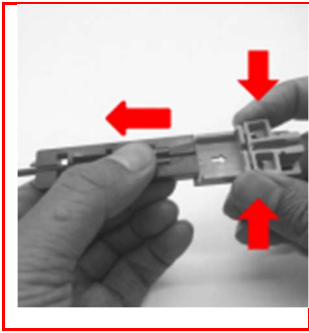


5、 Bóp hai bên kim tuốt tiến hành tuốt sợi

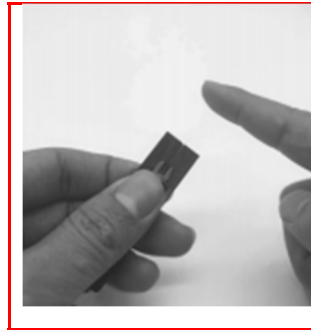

6、 Uốn sợi (> 60 °) theo 4 hướng và ít nhất 3 lần để sàng lọc , kiểm tra có sợi nào bị hỏng không

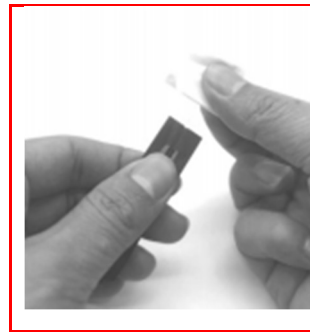


7、 Sử dụng giấy và cotton lau sạch sợi.

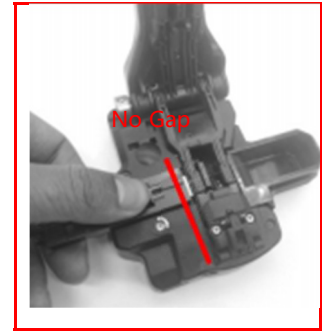


8、 Đặt khay lên dao cắt




9、 Cắt sợi

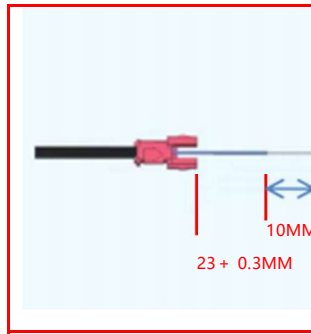


10、 Lấy ra khỏi khay với chiều dài như trên.

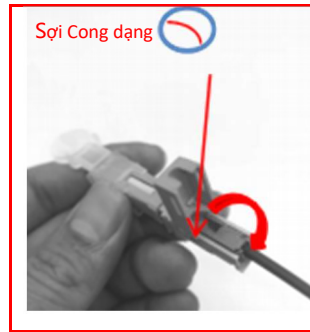

11、 Chèn sợi quang vào đầu SC đến lúc sát

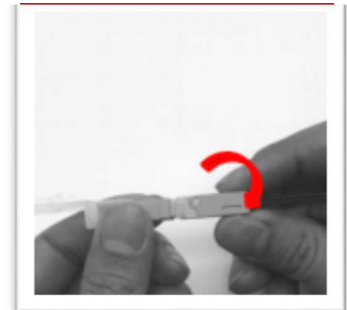

12、 Đẩy nắp lại

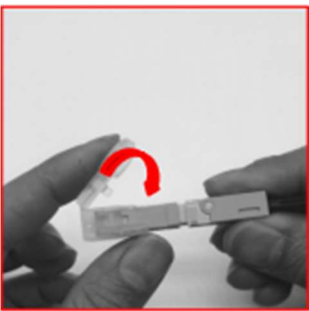


13、 Xoay phần trên nắp che bụi




14、 Khóa sợi



THAO FC

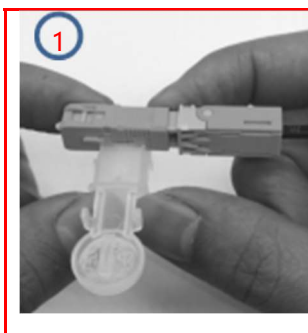

1、 Chèn dụng cụ mở khóa vào hai khe

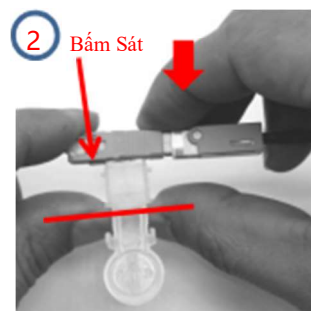

2、 Sử dụng khay kẹp để tháo nắp

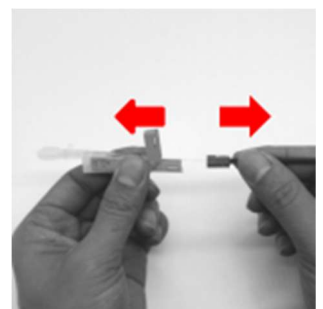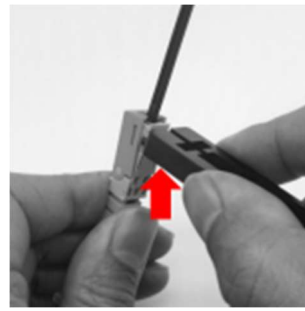

3、 Thao ra